

リコール届出番号	外-1586	リコール届出日	平成21年 6月 8日
不具合の部位 (部品名)	①盗難発生警報装置 (サイレン)、②電気装置 (メイン制御モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>① 盗難発生警報装置のサイレンにおいて、内蔵されているバックアップバッテリーのシールの材質が不適切なため、早期に経時劣化し当該シールが痩せるものがある。そのため、当該バッテリー液が漏れ、サイレンの基板が損傷し、盗難発生警報装置が誤作動するおそれがある。</p> <p>② メイン制御モジュールにおいて、プログラムが不適切なため、盗難発生警報装置のサイレン基盤が損傷した場合に発生することがある誤信号により、窓ふき器が作動しないおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>① 全車両、サイレンを良品と交換する。</p> <p>② 全車両、当該モジュールのプログラムを修正する。</p>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-AB6324	ボルボ S80	YV1AS985071010294～YV1AS985671042406 平成18年10月20日～平成19年 9月19日	515	①、②
	CBA-AB8444		YV1AR855671025405～YV1AR855671044961 平成19年 2月20日～平成19年 7月 4日	21	①、②
			YV1AS855671003811～YV1AS855681050958 平成18年 9月27日～平成19年 8月 6日	128	①、②
	(計 2型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年 9月27日～平成19年 9月19日	664台	①、②