

リコール届出番号	外 - 1748	リコール届出日	平成23年 5月12日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 アラン・デッセルス <span style="float: right;">           ( 製作国：スウェーデン            製作者名：ボルボ            問い合わせ先：お客様相談室            0120-922-662 )         </span>		
不具合の部位（部品名）	洗浄液レベルセンサ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	洗浄液容器に取り付けられている洗浄液レベルセンサにおいて、ヘッドライト洗浄用ポンプにより生成される磁界の影響により、当該センサが正常に機能しない場合がある。そのため、洗浄液の液量が低下しても警告メッセージが表示されず、洗浄液の液量低下を認知できないおそれがある。		
改善措置の内容	XC60においては、ヘッドライト洗浄用ポンプの取り付け角度を変更する。 C30、C70、S40、V50においては、磁界遮蔽用スリーブを取り付ける。		
不 具 合 件 数	国内：0件	事 故 の 有 無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外 - 1748のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び輸入期間	リコール対 象車の台数	備 考
ボルボ	CBA-DB4204TXC	ボルボ XC60	YV1DZ445BB2136966 ~ YV1DZ445BB2158516 平成22年 6月 8日 ~ 平成23年 3月28日	368台	
	CBA-DB6304TXC		YV1DZ9056B2135163 ~ YV1DZ9056B2159104 平成22年 7月 7日 ~ 平成22年12月17日	236台	
			YV1DZ9956A2084293 ~ YV1DZ9956A2124961 平成21年12月23日 ~ 平成22年 7月28日	190台	
	CBA-MB4204S	ボルボ C30	YV1MK434BB2220049 ~ YV1MK434BB2237060 平成22年 7月 7日 ~ 平成23年 2月 4日	361台	
	DBA-MB5254		YV1MK6759B2220080 ~ YV1MK6759B2235395 平成22年 7月 7日 ~ 平成23年 1月 6日	32台	
	DBA-MB5254	ボルボ C70	YV1MC6759BJ112023 ~ YV1MC6759BJ115821 平成22年 7月14日 ~ 平成23年 1月17日	111台	
	CBA-MB4204S	ボルボ S40	YV1MS434BB2530094 ~ YV1MS434BB2541566 平成22年 7月 7日 ~ 平成23年 2月 4日	264台	
	DBA-MB5254		YV1MS6759B2530976 ~ YV1MS6759B2540784 平成22年 7月14日 ~ 平成23年 1月17日	39台	
	CBA-MB4204S	ボルボ V50	YV1MW434BB2590087 ~ YV1MW434BB2617556 平成22年 7月 7日 ~ 平成23年 2月 4日	1,688台	
DBA-MB5254	YV1MW6759B2590094 ~ YV1MW6759B2614758 平成22年 7月 7日 ~ 平成23年 1月17日		174台		
	(計4型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年12月23日 ~ 平成23年 3月28日	3,463台	