

リコール届出番号	外-2778	リコール開始日	平成 31年 2月 16日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之	製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-922-662	
不具合の部位（部品名）	車体 装置（テールゲート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動テールゲートにおいて、プリテンションスプリングのアウトチューブを固定しているクリップの強度が不足しているため、氷結等によりアウトチューブの作動が妨げされた際に当該クリップが破損することがある。そのため、アウトチューブの位置がずれ、プリテンションスプリングが折損し、最悪の場合、スプリングが飛散して負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動テールゲートのプリテンションスプリングを対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	国内：0 件	事 故 の 有 無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2778のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	DBA-UB420XC	「ボルボ XC60」	YV1UZ10MCJ1000959 ~ YV1UZ10MCK1266684 平成 29年 7月 12日 ~ 平成 30年 12月 14日	1,453台	
ボルボ	DBA-UB420XCA	「ボルボ XC60」	YV1UZ10MCJ1000934 ~ YV1UZ10MCK1266263 平成 29年 7月 12日 ~ 平成 30年 12月 14日	118 台	
ボルボ	DLA-UB420XCPA	「ボルボ XC60」	YV1UZBRMDJ1000974 ~ YV1UZBRMDK1246013 平成 29年 7月 12日 ~ 平成 30年 11月 7日	82 台	
ボルボ	LDA-UD4204TXC	「ボルボ XC60」	YV1UZA8MCJ1042850 ~ YV1UZA8MCK1266638 平成 30年 1月 15日 ~ 平成 30年 12月 14日	1,365 台	
ボルボ	LDA-UD4204TXCA	「ボルボ XC60」	YV1UZA8MCJ1043298 ~ YV1UZA8MCK1266161 平成 30年 1月 15日 ~ 平成 30年 12月 14日	226 台	
	(計5型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 29年 7月 12日 ~ 平成 30年 12月 14日	3,244台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。