

当該リコールは、コロナウィルスの感染が拡大している状況を鑑み、感染拡大の防止を目的として作業につきましては6ヶ月点検や12ヶ月等で入庫された対象車から順次作業を実施させていただきます。

リコール届出番号	外-3018	リコール開始日	令和2年 4月 9日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 リチャード・スナイダース 【 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-922-662 】		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキブースタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキブースタにおいて、製造工程の作業管理が不適切なため、固定ナットが1箇所取り付けられていない。そのため、強くブレーキを踏んだ時に異音が発生し最悪の場合、ブレーキの性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキブースタを点検し、固定ナットを取り付ける。		
不 具 合 件 数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：全台数を実施できるため機関紙への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3018のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	DBA-XB420XC	「ボルボ XC40」	YV1XZACMCL2270596 ~ YV1XZ16MCL2282868 令和2年1月27日～令和2年2月19日	28台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年1月27日 ~ 令和2年2月19日	28台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。