

リコール届出番号	外-1390	リコール届出日	平成19年 3月28日
不具合の部位 (部品名)	ブローバイガス還元装置 (PCV)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	6気筒ターボ付エンジン搭載車両において、PCVホースの材質が不適切なため、オイルトラップ接続部の耐熱性能が劣っています。そのため、そのまま使用を続けると、原動機室内の熱影響により接続部に亀裂が生じ、最悪の場合、ホースが外れ、ブローバイガスが大気中に放出されるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、PCVホースを対策品に交換いたします。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	LA-TB6294	ボルボ S80	YV1TR91J541344112～YV1TR91J541357578 平成 15年 7月14日～平成 15年11月24日	14	
			YV1TS91J531297902～YV1TS91J541365341 平成 14年10月16日～平成 16年 1月19日	166	
	LA-CB6294AW	ボルボ XC90	YV1CM91G841049716 平成 15年 7月22日	1	
			YV1CZ91G841032065～YV1CZ91G841085255 平成 15年 4月16日～平成 16年 1月26日	289	
	(計 2型式)	(計 2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 14年10月16日～平成 16年 1月26日	(計470台)	