

リコール届出番号	外-1574	リコール届出日	平成21年 4月22日
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (油圧自動ギヤ式変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧自動ギヤ式変速機の上部にあるブリーザーバルブにおいて、当該バルブ内にある横転時オイル漏れ防止機構の設計が不適切なため、当該変速機の内部圧力が異常上昇し、当該変速機のオイルシールからオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ブリーザーバルブを横転時オイル漏れ防止機構のない対策品と交換いたします。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-MB4204S	ボルボ C30	YV1MK434B92141862～YV1MK434B92142160 平成21年 2月25日	7	
		ボルボ S40	YV1MS434B92459153～YV1MS434B92459546 平成21年 2月25日	15	
		ボルボ V50	YV1MW434B92483868～YV1MW434B92488130 平成21年 2月25日～平成21年 3月10日	32	
	(計1型式)	(計 3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年 2月25日～平成21年 3月10日	54台	