

リコール届出番号	外-1828	リコール開始日	平成24年 4月 12日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 アラン・デッセルス <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>			製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	乗員保護装置（前席部座席下部配線）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントシートの座席下部の配線の取り回しが不適切なため、当該シートを前後に移動操作した際に、床面に取り付けてあるオーディオアンプ等に接触し配線に負荷がかかり、接続不良を起し、メーター内の乗員保護装置（SRS）警告灯が点灯し、衝突時にフロント及びサイドのエアバックが作動しないおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、フロントシート・ハーネスを点検し、該当する場合、ハーネスの取り回しを修正し固定する。					
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1828のステッカーを貼付する。					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-AB6304T	ボルボ S80	YV1AS9056C1151831～YV1AS9056C1158258 平成23年 8月1日～平成24年2月27日	17台	
	CBA-FB6304T	ボルボ S60	YV1FS9056C2076229～YV1FS9056C2127881 平成23年6月27日～平成24年3月17日	159台	
	DBA-FB4164T	ボルボ S60	YV1FS485BC2076138～YV1FS485BC2127819 平成23年6月27日～平成24年3月17日	1,016台	
	CBA-BB4204TW	ボルボV70	YV1BW475BC1215846～YV1BW475BC1237080 平成23年8月22日～平成24年3月17日	318台	
	CBA-BB6304TW	ボルボV70	YV1BW9056C1226839～YV1BW9056C1235316 平成23年12月19日～平成24年2月27日	14台	
	DBA-BB4164TW	ボルボV70	YV1BW485BC1214547～YV1BW485BC1237092 平成23年7月13日～平成24年3月17日	32台	
	CBA-BB6304TXC	ボルボXC70	YV1BZ9056C1119360～YV1BZ9056C1136623 平成23年8月1日～平成24年3月17日	50台	
	CBA-FB6304T	ボルボV60	YV1FW9056C1037547～YV1FW9056C1069319 平成23年7月13日～平成24年3月17日	219台	
	DBA-FB4164T	ボルボV60	YV1FW485BC1037553～YV1FW485BC1070751 平成23年7月13日～平成24年3月17日	1,553台	
	CBA-DB4204TXC	ボルボXC60	YV1DZ475BC2244837～YV1DZ475BC2309168 平成23年8月1日～平成24年3月17日	400台	
	CBA-DB6304TXC	ボルボXC60	YV1DZ9056C2242648～YV1DZ9056C2309136 平成23年8月1日～平成24年3月17日	147台	
(計9型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年6月27日～平成24年3月17日	3,925台		