

リコール届出番号	外-3098	リコール開始日	令和2年10月3日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 [製作国：スウェーデン] 代表取締役社長 [製作者名：ボルボ] リチャード・スナイダース 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-922-662		
不具合の部位（部品名）	エンジン冷却装置（ブリーダーホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却装置において、エア抜き設計が不適切なため、修理等により冷却水を再充填する際に、専用特殊工具を正しく使用しない場合、冷却装置からエアが抜けないことがある。そのため、冷却が不十分となり、最悪の場合、エンジンルームが火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン冷却装置にエア抜きホースを追加する。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 3098のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボ S60」	YV1FSA8RDG2390206 ~ YV1FSA8RDH2422840 平成 27 年 6 月 16 日～平成 28 年 7 月 26 日	362 台	
	LDA-FD4204T	「ボルボ V60」	YV1FWA8RDG1285143 ~ YV1FWA8RDH1337238 平成 27 年 6 月 16 日～平成 28 年 8 月 26 日	1,151 台	
	LDA-DD4204TXC	「ボルボ XC60」	YV1DZA8RDH2000095 ~ YV1DZA8RDG2927609 平成 27 年 6 月 16 日～平成 28 年 8 月 15 日	854 台	
	LDA-FD4204T	「ボルボ V60 クロスカントリー」	YV1FZA8RDG1004652 ~ YV1FZA8RDH1024265 平成 27 年 7 月 31 日～平成 28 年 7 月 26 日	324 台	
	(計 2 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 6 月 16 日～平成 28 年 8 月 26 日	2,691 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。
(備考) 本件は、令和2年8月27日付け届出番号「外-3072」で届出したものですが、対象範囲を拡大する必要があるため、追加で届出するものです。