


リコール届出番号	外-3180	リコール開始日	令和3年3月5日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 [製作国：スウェーデン] 代表取締役社長 [製作者名：ボルボ] マーティン・パーソン 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキフルードレベルセンサーのケーブルハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキフルードレベルセンサーのケーブルハーネスにおいて、製造時の組付け管理が不適切なため、ケーブルハーネスがエキゾーストマニホールドのヒートシールドに接触することがある。そのため、熱により被膜が損傷して配線が短絡し、ブレーキ関係の警告灯が点灯して、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ハーネスの配索を修正する。なお、当該ハーネスに損傷がある場合は、損傷状態に応じて修理、又はハーネスを新品に交換する。		
不 具 合 件 数	国内： なし	事 故 の 有 無	国内： なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備 考
ボルボ	5AA-XB420TXCM	「ボルボ XC40」	YV1XZL1MCM2391606～YV1XZK9MDM2507769 令和 2 年 8 月 20 日～令和3年2月3日	2,112台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 2 年 8 月 20 日～令和3年2月3日	2,112 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図

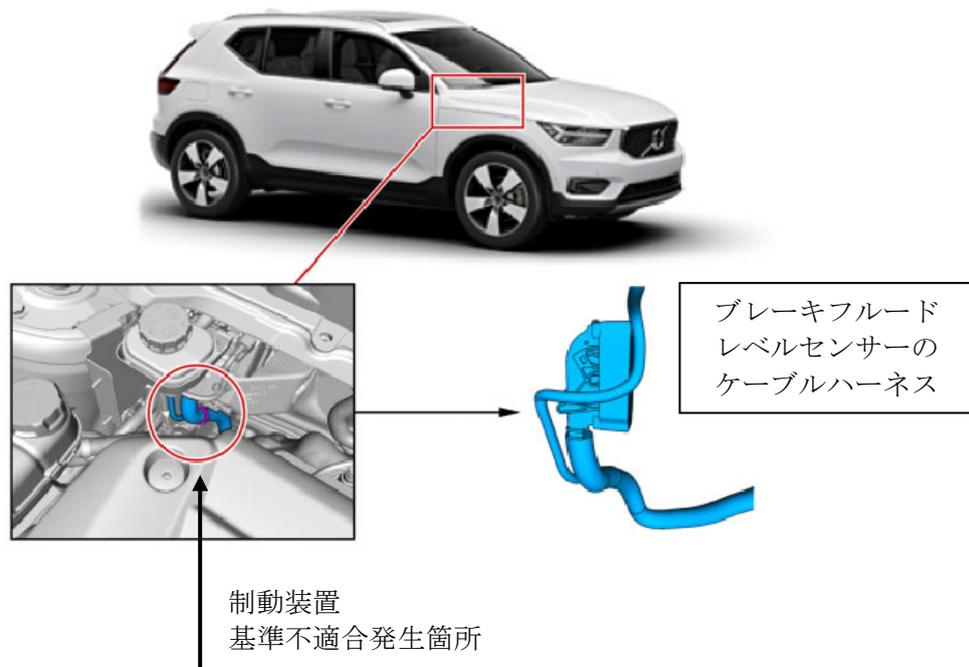

### 基準不適合発生箇所

ブレーキフルードレベルセンサーのケーブルハーネスにおいて、製造時の組付け管理が不適切なため、ケーブルハーネスがエキゾーストマニホールドのヒートシールドに接触することがある。そのため、熱により被膜が損傷して配線が短絡し、ブレーキ関係の警告灯が点灯して、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ハーネスの配索を修正する。なお、当該ハーネスに損傷がある場合は、損傷状態に応じて修理、又はハーネスを新品に交換する。

### 識別

運転者席側ドアアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注：  は処置をする箇所を示す。