

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和5年10月19日

リコール届出番号	外-3700	リコール開始日	令和5年10月19日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 〔製作国：スウェーデン〕 代表取締役社長 〔製作者名：ボルボ〕 不動 奈緒美 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	潤滑装置（ターボインレットパイプのOリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボインレットパイプのOリングにおいて、部品製造機器の管理が不適切なため、Oリングがねじれて取り付けられているものがある。そのため、Oリングが損傷し、オイル漏れによりエンジンオイルレベル低下メッセージが表示され、そのまま走行を続けると最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ターボインレットパイプのOリングを良品に交換する。		
不具合件数	国内：19件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話またはダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・弊社のインターネットホームページへ掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	5AA-ZB420TM	「ボルボ S60」	7JRZSK8M4PG221382～7JRZSK8M6PG255601 令和4年10月12日～令和5年8月30日	289台	
	5AA-ZB420TM2		7JRZSK8M7RG280364～7JRZSK8MORG282652 令和5年7月28日～令和5年8月30日	9台	
	5AA-ZB420TM	「ボルボ V60」	YV1ZWK8MFn2478019～YV1ZWK8MOP2546802 令和3年12月20日～令和5年7月25日	3,035台	
	5AA-ZB420TM2		YV1ZWK8M8R2610720～YV1ZWK8MXR2613117 令和5年7月6日～令和5年8月30日	115台	
	5AA-XB420TXCM	「ボルボ XC40」	YV1XZK7M2P2000020～YV1XZK8M6P2995884 令和4年1月19日～令和5年7月25日	7,266台	
	（計3型式）	（計3車種）	（輸入期間の全体の範囲） 令和3年12月20日～令和5年8月30日	10,714台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

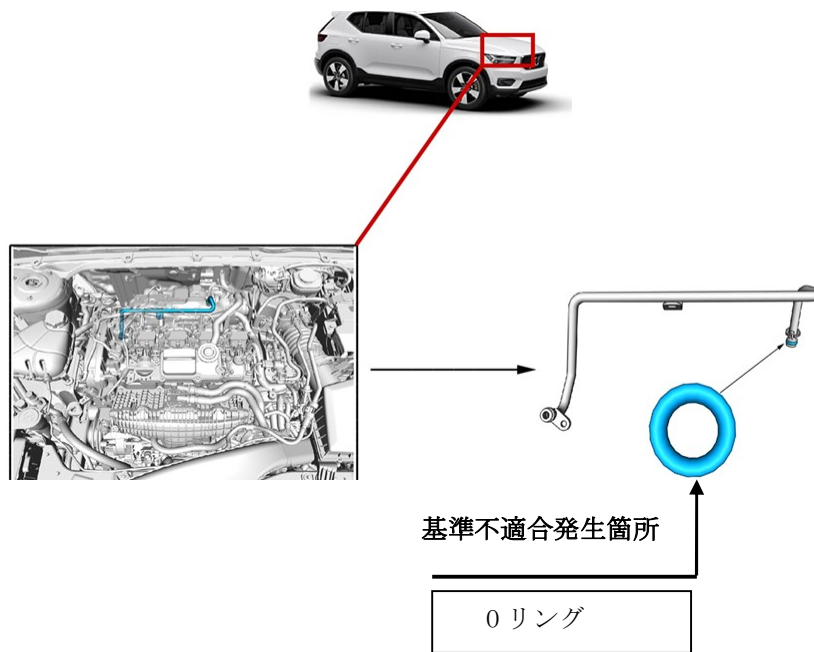

ターボインレットパイプのOリングにおいて、部品製造機器の管理が不適切なため、Oリングがねじれて取り付けされているものがある。そのため、Oリングが損傷し、オイル漏れによりエンジンオイルレベル低下メッセージが表示され、そのまま走行を続けると最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ターボインレットパイプのOリングを良品に交換する。

識別

助手席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注： は処置をする部品を示す。