

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和6年2月8日

リコール届出番号	外-3748	リコール開始日	令和6年2月8日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 不動 奈緒美		
	〔製作国：スウェーデン〕 〔製作者名：ボルボ〕 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両ハーネスカバーにおいて、配線設計が不適切なため、左リアブレーキパイプとのクリアランスが不十分な状態で組付けられている。そのため、走行中の振動等により、車両ハーネスカバーとブレーキパイプが接触してブレーキパイプに施している錆止め塗料が摩擦により剥離することがある。そのまま使用を続けると、ブレーキパイプが腐食してブレーキフルードが漏れることにより、制動力が低下し警告灯が点灯するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左リアブレーキパイプが車両ハーネスと接触する可能性のある部分に保護カバーを取り付ける。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	スウェーデン本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話等にて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページへ掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	ZAA-XE400RXCE	「ボルボXC40」	LYVXZEP3RL200087～LYVXZEP7RL201226 令和5年6月6日	103台	
		「ボルボC40」	LYVXKEPA4RL090056～LYVXKEPA6RL090401 令和5年6月6日～令和5年6月30日	51台	
	(計1型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年6月6日～令和5年6月30日	154台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図

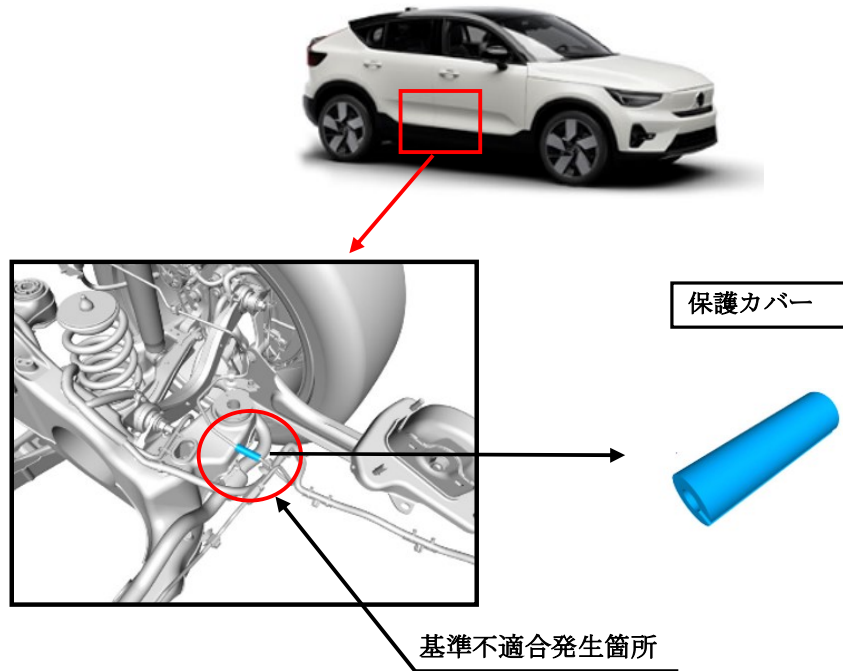

車両ハーネスカバーにおいて、配線設計が不適切なため、左リアブレーキパイプとのクリアランスが不十分な状態で組付けられている。そのため、走行中の振動等により、車両ハーネスカバーとブレーキパイプが接触してブレーキパイプに施している錆止め塗料が摩擦により剥離することがある。そのまま使用を続けると、ブレーキパイプが腐食してブレーキフルードが漏れることにより、制動力が低下し警告灯が点灯するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、左リアブレーキパイプが車両ハーネスと接触する可能性のある部分に保護カバーを取り付ける。

### 識別

運転者席側ドアアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注：  は処置をする部品を示す。