

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和6年2月8日

リコール届出番号	外-3760	リコール開始日	令和6年2月8日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 <span style="float: right;">〔製作国：スウェーデン〕</span> 代表取締役社長 <span style="float: right;">〔製作者名：ボルボ〕</span> 不動 奈緒美 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト（バックル、アンカー取り付け部）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	2列目シートのシートベルト及びバックルのアンカーボルトにおいて、生産工程の管理が不適切なため、適切なトルクで締め付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該ボルトが緩み、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、2列目シートのシートベルト及びバックルのアンカーボルトを正規トルク値で締付ける。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	スウェーデン本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話等にて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページへ掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	3DA-LD420TXC	「ボルボ XC90」	YV1LF68MCL1539348～YV1LF68MCL1619764 令和元年8月22日～令和2年7月15日	4台	
	3DA-LD420TXCA		YV1LF68MCK1469932～YV1LF68MCL1562241 平成31年2月6日～令和元年12月3日	2台	
	5AA-LB420TXCM		YV1FL1MCL1618410～YV1LF06M1P1969388 令和2年7月1日～令和5年4月7日	21台	
	5AA-LB420TXCM2A		YV1FL1M5R1155336 令和5年7月28日	1台	
	5AA-LB420TXCMA		YV1LF06MCM1670708～YV1LF06M4P1968901 令和2年8月20日～令和5年4月7日	13台	
	5LA-LB420XCP2A		YV1LFH6M5P1912500～YV1LFH6M1P1992345 令和4年9月3日～令和5年6月14日	6台	
	5LA-LB420XCPA		YV1LFBMDM1757604 令和3年6月16日	1台	
	DBA-LB420XC		YV1LFA2MCG1056113～YV1LF10MCL1545626 平成28年2月8日～令和元年9月4日	20台	
	DLA-LB420XCP		YV1LFBAMDH1160585 平成29年2月26日	1台	
(計9型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年2月8日～令和5年7月28日	69台		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図

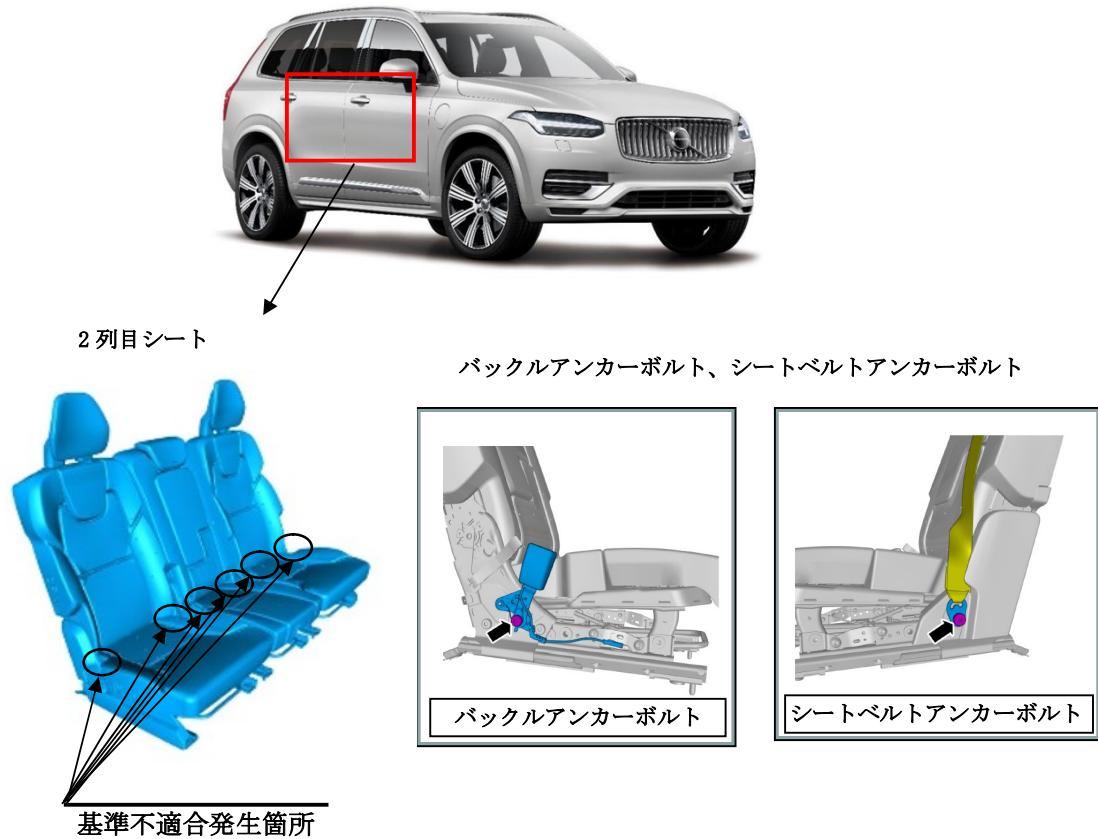

2列目シートのシートベルト及びバックルのアンカーボルトにおいて、生産工程の管理が不適切なため、適切なトルクで締め付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該ボルトが緩み、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、2列目シートのシートベルト及びバックルのアンカーボルトを正規トルク値で締付ける。

### 識別

助手席側ドアアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注：  は処置をする部品を示す。