

リコール届出日：令和7年7月4日


リコール届出番号	外-4040	リコール開始日	令和7年7月4日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 不動 奈緒美 製作国：スウェーデン王国 製作者名：ボルボ・カー・コーポレーション社 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	BCM（ブレーキコントロールモジュール）において、プログラムが不適切なため、Bモードまたはワンペダルドライブにて長い下り坂を惰性で走行した場合、ブレーキペダルでの制動時にブレーキ油圧を適切に調整できないことがある。そのため、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなるおそれがある。 ※Bモード：PHEV車で回生ブレーキの効きを強める運転モード。 ワンペダルドライブ：BEV車で回生ブレーキの効きを強める運転モード。		
改善措置の内容	全車両、BCM（ブレーキコントロールモジュール）のプログラムを正規プログラムに書き替える。 なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う。 - 販売店に入庫して診断機により実施する。 - 対象車両へ遠隔配信（OTA）にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：電話またはダイレクトメール等にて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握している為、日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	5LA-LB420XCP2A	「ボルボ XC90」	YV1LFH6M6S1291454～YV1LFH6M6S1388914 令和6年8月9日～令和7年5月31日	94 台	
	5LA-LB420XCPA		YV1LFBMDM1728013 令和3年3月9日	1 台	
	5LA-PB420P2A	「ボルボ S90」	LVYPSH6M0PP119761～LVYPSH6M9PP119936 令和5年1月12日	2 台	
	5LA-UB420XCP2A	「ボルボ XC60」	LYVUZH1M7SB010361～LYVUZH1M1TB316506 令和6年6月8日～令和7年6月9日	162 台	
	5LA-ZB420P2	「ボルボ V60」	YV1ZWH1M8S2645311～YV1ZWH1M7S2659183 令和6年8月20日～令和7年3月17日	37 台	
	5LA-ZB420PT6		YV1ZWBGMDL1369390 令和2年1月27日	1 台	
	ZAA-XE400AXCE2	「ボルボ EX40」	LYVXZERA8SL450041～LYVXZERA1SL554287 令和6年6月8日～令和7年1月21日	4 台	
		「ボルボ EC40」	LYVXKERA7SL160023～LYVXKERA2SL161449 令和6年6月8日～令和6年7月21日	3 台	

	ZAA-XE400FXCE	「ボルボ XC40」	LYVXZEFAXPL991216 令和4年12月15日	1台	
	ZAA-XE400RXCE	「ボルボ EX40」	LYVXZEPA6SL450042～LYVXZEPA2SL584532 令和6年6月8日～令和7年3月24日	41台	
		「ボルボ EC40」	LYVXKEPA1SL160022～LYVXKEPA8SL160079 令和6年6月8日～令和6年7月21日	2台	
	(計9型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年1月27日～令和7年6月9日	348台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

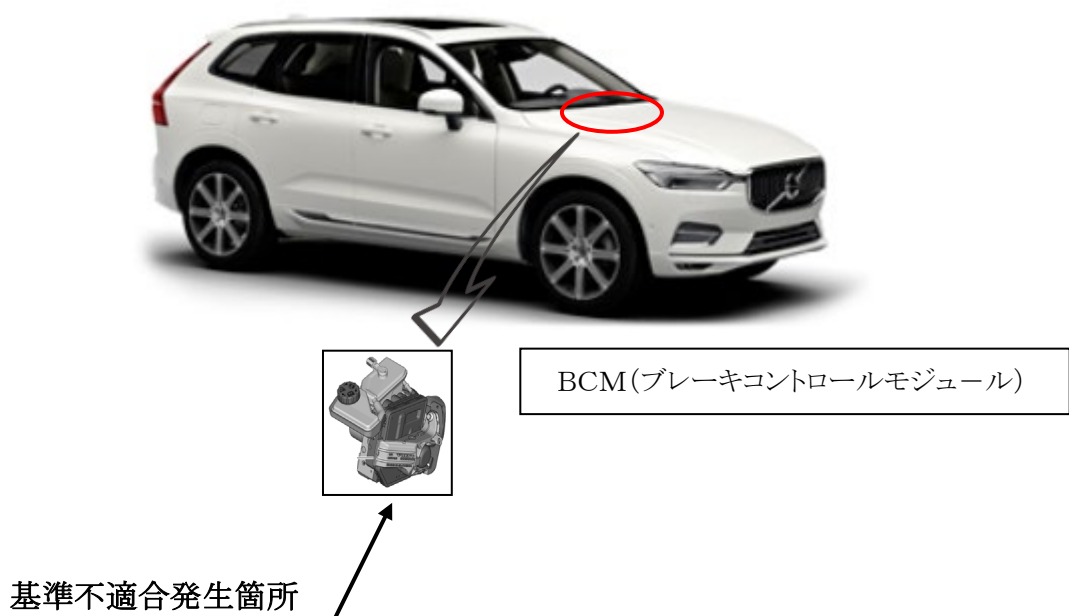

基準不適合発生箇所

BCM(ブレーキコントロールモジュール)において、プログラムが不適切なため、Bモードまたはワンペダルドライブにて長い下り坂を惰性で走行した場合、ブレーキペダルでの制動時にブレーキ油圧を適切に調整できないことがある。そのため、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなるおそれがある。

※Bモード:PHEV車で回生ブレーキの効きを強める運転モード。

ワンペダルドライブ:BEV車で回生ブレーキの効きを強める運転モード。

改善の内容

全車両、BCM(ブレーキコントロールモジュール)のプログラムを正規プログラムに書き替える。

なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う。

- 販売店に入庫して診断機により実施する。
- 対象車両へ遠隔配信(OTA)にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別

作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、3.6.4以上であることにより識別する。または、助手席側ドアアヒンジ取り付けボルト(上側)の頭に黄ペンを塗布する。

注: ☐ は不具合箇所を示す。